Nota:

- Comprobar el buen estado de la chapa y la capacidad portante de la misma

Soporte coplanar microrail para cubierta metálica. Horizontal. 07.1H

SUNFER

PLANO DE MONTAJE

1

2

3

4

5

6

7

8

Anclaje de la fijación a la cubierta

Paso 1: Limpieza de la cubierta



Paso 2: Aplicación imprimación.

*Esperar 2 minutos hasta el siguiente paso

Paso 3: Retirar el protector de la cinta adhesiva de forma rapida y sencilla.

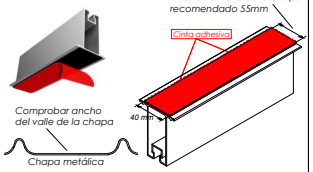

Paso 4: Fijación del soporte sobre la chapa



*Presionar para fijar el adhesivo a la cubierta con al menos 2-3kg/cm2

El perfil se fija a la chapa grecada mediante la tira adhesivas de cada soporte



Distancia recomendada según fabricante de módulo fotovoltaico.

Revisar ficha técnica del módulo

Comprobar ancho del valle; H ≥ 55mm
Para el correcto pegado al valle de la chapa, la superfície debe estar completemente limpia y plana

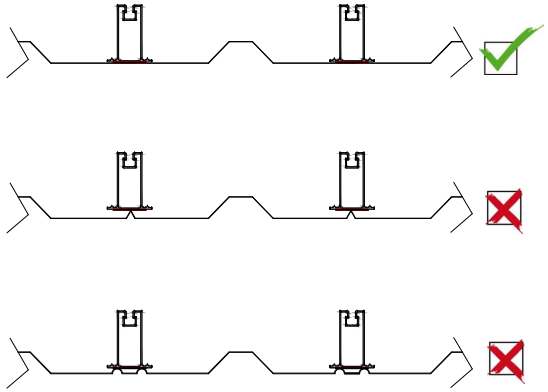

Fijación de los módulos con los presores centrales y laterales

Válido para medidas de espesor de módulo de 28 mm a 40 mm.

Espesores de módulos admitidos



Presor lateral

1) Alinear presor con el perfil
2) Introducir en la ranura
3) roscar el tornillo.

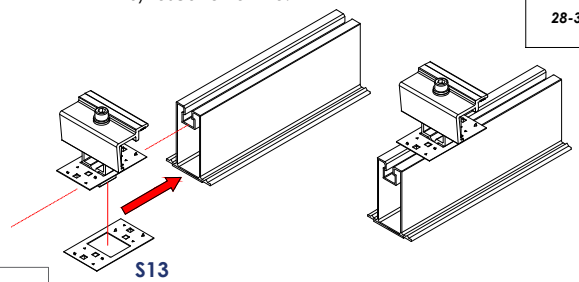

Presor central

1) Alinear presor con el perfil
2) bajar hasta hacer clic
3) roscar el tornillo.

Par de apriete:
Tornillo Presor 7 Nm

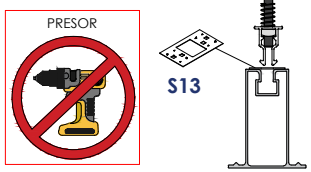

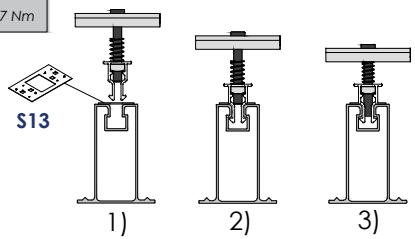

S07.1 + S10

S07.1 + S11

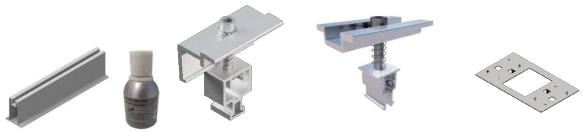

07.1H1	4	4	0	4
07.1H2	6	4	2	6
07.1H3	8	4	4	8
07.1H4	10	4	6	10
07.1H5	12	4	8	12
07.1H6	14	4	10	14
07.1H7	16	4	12	16
07.1H8	18	4	14	18

Todos los tamaños

100% Reciclable

Marcado CE ES19/86524

Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones en el producto en cualquier momento sin aviso previo si desde nuestro punto de vista son necesarias para la mejora de la calidad. Las ilustraciones pueden ser sólo ejemplos y, por tanto, la imagen que aparece puede diferir del producto suministrado.

Condiciones de aplicación producto S07.1

- Comprobar la capacidad portante de la cubierta.
- La cubierta debe estar en perfecto estado de conservación.

- Se da por hecho que se manejarán superficies lisas y compactas, no materiales porosos o fibrosos como madera, espumas, lana de roca o similares.

- Antes del montaje de las fijaciones, la superficie debe estar muy limpia*, seca y exenta de polvo, óxido, partículas sueltas o cualquier otro contaminante. Si se tiende condensar humedad sobre los sustratos, secarlos y templarlos con aire caliente.

*Se recomienda limpiarlos con un disolvente de evaporación rápida como alcohol isopropílico, heptano, metiletilcetona o acetona (comprobar primero que el disolvente no ataque al sustrato)

- Se recomienda utilizar la imprimación con pulverizador. No almacenar en ningún recipiente de plástico por más de 8 horas.

- Durante la operación de pegado, la temperatura ambiente, de la cinta y de los sustratos no podrá ser menor a 10ºC y preferiblemente mayor a 15ºC.

- Una vez realizada la unión procurar no dejar aire atrapado y ejercer una presión fuerte y uniforme a lo largo de toda la superficie cubierta por el adhesivo de pegado. (Esta presión deberá ser al menos de 2-3 Kg/cm2).

- Aunque generalmente se podrá manipular de manera inmediata, se recomienda anclar las cargas al microrail pasadas unas horas o incluso al día siguiente ya que es cuando obtiene la máxima fuerza.

-Una vez abierto, se recomienda usar antes de 1 mes

BI-30ml	30 fijaciones

BI-30ml

Todos los tamaños

100% Reciclable

Marcado CE
ES19/86524

Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones en el producto en cualquier momento sin aviso previo si desde nuestro punto de vista son necesarias para la mejora de la calidad. Las ilustraciones pueden ser sólo ejemplos y, por tanto, la imagen que aparece puede diferir del producto suministrado.