

LUNA2000-(5-30)-S0

# Guide rapide

Édition : 04  
Référence : 31500EMA  
Date : 01/10/2021


HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.



# 1 Présentation du produit

## Aspect de la batterie LUNA2000

La batterie LUNA2000 s'adapte aux systèmes raccordés au réseau ou hors réseau électrique des installations photovoltaïques résidentielles de toiture. Elle permet de stocker et de libérer de l'énergie électrique en fonction des besoins en matière de service.

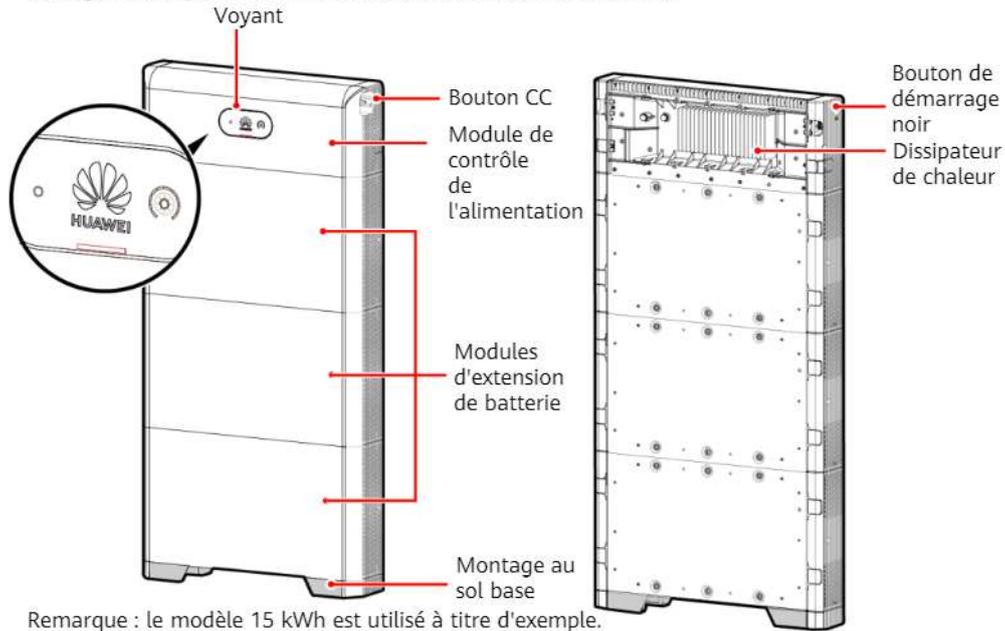


Remarque : le modèle 15 kWh est utilisé à titre d'exemple.

IB01W00004

## Module de contrôle de l'alimentation et modules d'extension de batterie

La batterie LUNA2000 est constituée d'un module de contrôle de l'alimentation et de modules d'extension de batterie. Le module de contrôle de l'alimentation dispose d'une capacité de 5 kWh et le module d'extension de batterie dispose d'une capacité standard de 5 kWh.

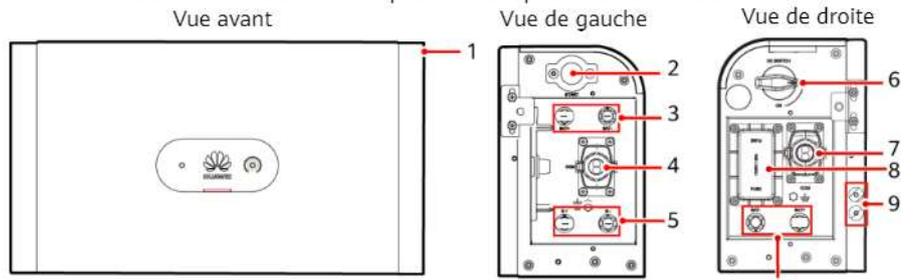

IB01W00005

(1) Module de contrôle de l'alimentation(CC-CC)

(2) Bouton de démarrage noir

(3) Bornes de batterie (BAT+/BAT-)

(4) Port COM (COM)

(5) Bornes de batterie en cascade (B+/B-)


(6) Commutateur CC (DC SWITCH)

(7) Port COM (COM)

(8) Fusible

(9) Point de mise à la terre

(10) Bornes de batterie (BAT+/BAT-)

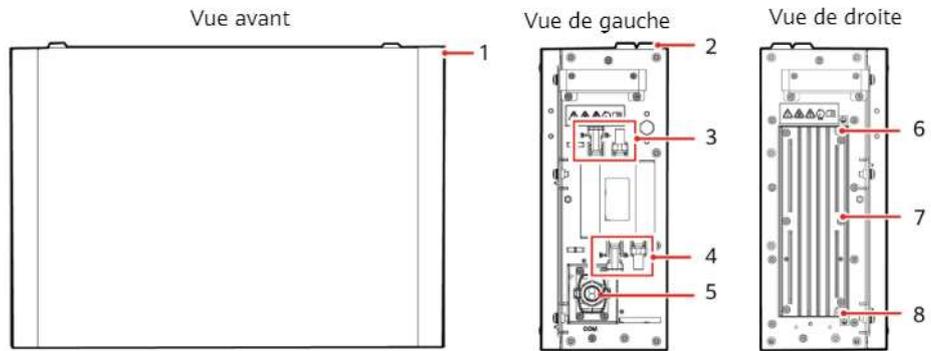

(1) Module d'extension de batterie

(2) Bossage d'alignement

(3) Bornes de batterie en cascade (B+/B-)

(4) Bornes de batterie en cascade (B+/B-)

(5) Port COM (COM)


(6) Point de mise à terre

(7) Dissipateur thermique

(8) Point de mise à terre


### Description de la capacité de la batterie

La batterie permet l'extension de l'alimentation et de la capacité. Vous pouvez connecter en parallèle jusqu'à deux modules de contrôle de l'alimentation. Un seul module de contrôle de l'alimentation prend en charge jusqu'à trois modules d'extension de batterie.

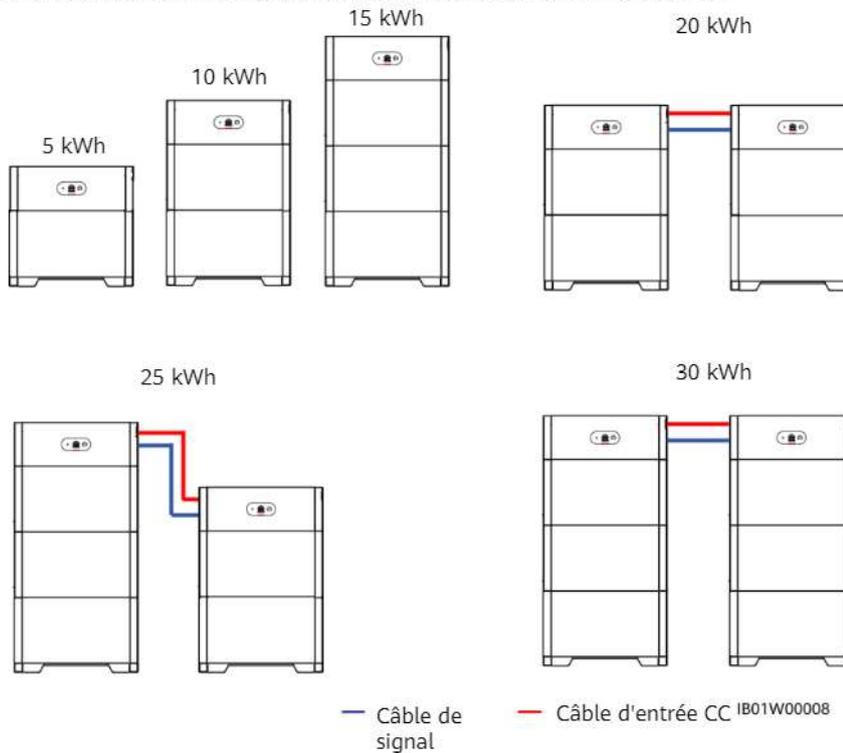

## Système photovoltaïque résidentiel de toiture pour connexion au réseau


Le système photovoltaïque résidentiel de toiture pour connexion au réseau se compose généralement d'un module photovoltaïque, d'une batterie LUNA2000, d'un onduleur raccordé au réseau, d'un système de gestion, d'un commutateur CA et d'un boîtier de distribution de l'alimentation (PDB).

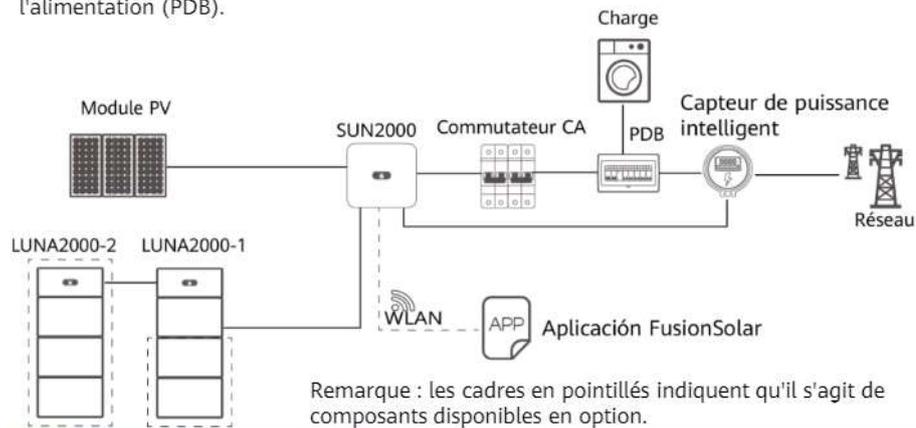


## 2 Installation de l'appareil

### 2.1 Conditions d'installation


#### Environnement d'installation

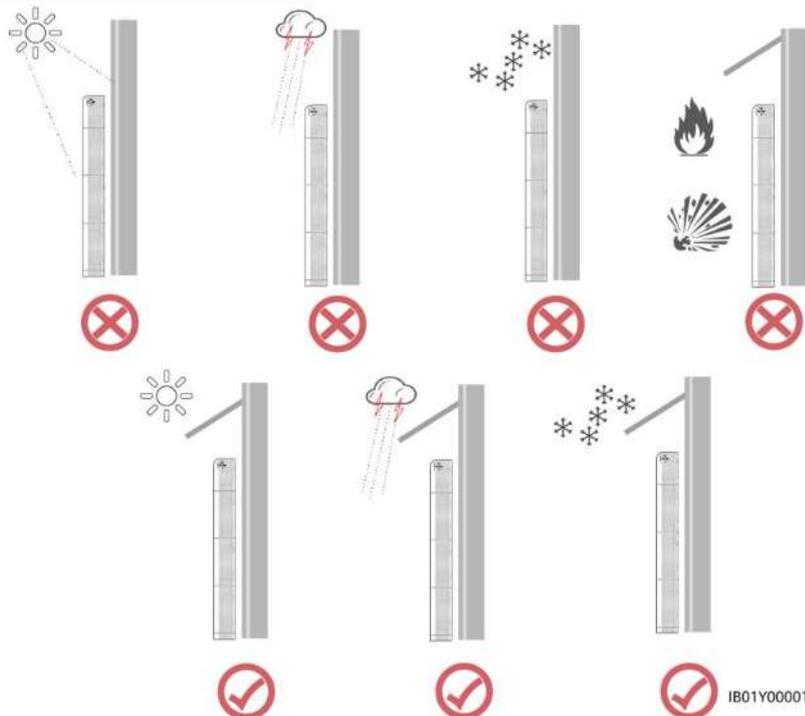

### Espace d'installation

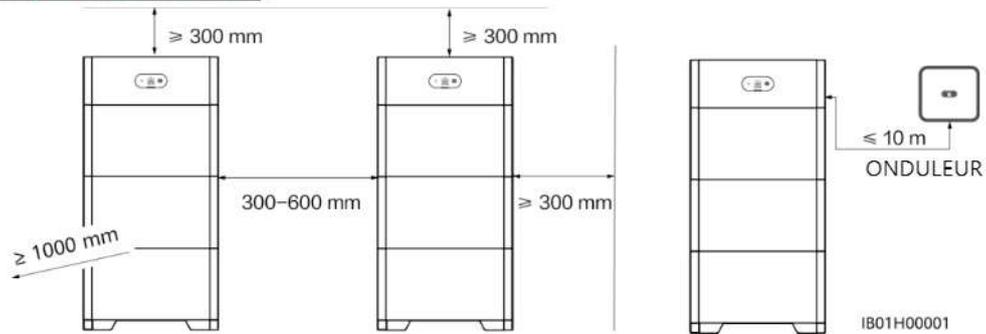


### Dimensions des orifices de montage

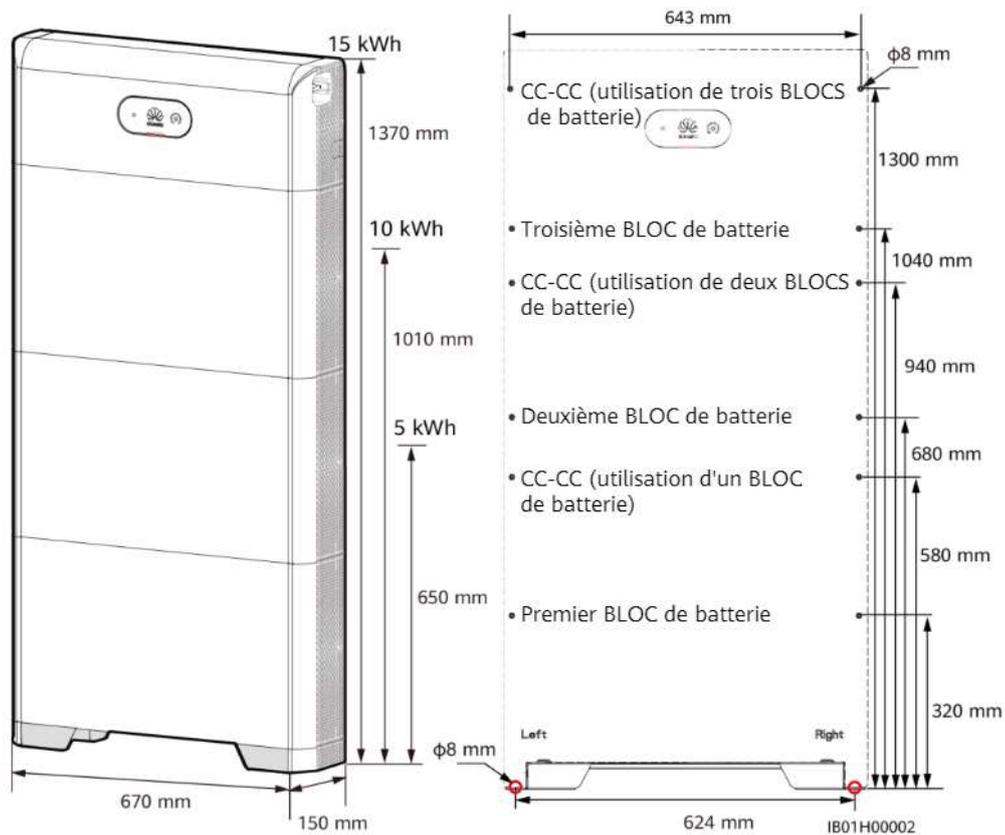

## 2.2 Installation du support de sol

**⚠ DANGER**

Évitez de percer des trous dans les câbles et les canalisations d'eau enfouis dans le mur.

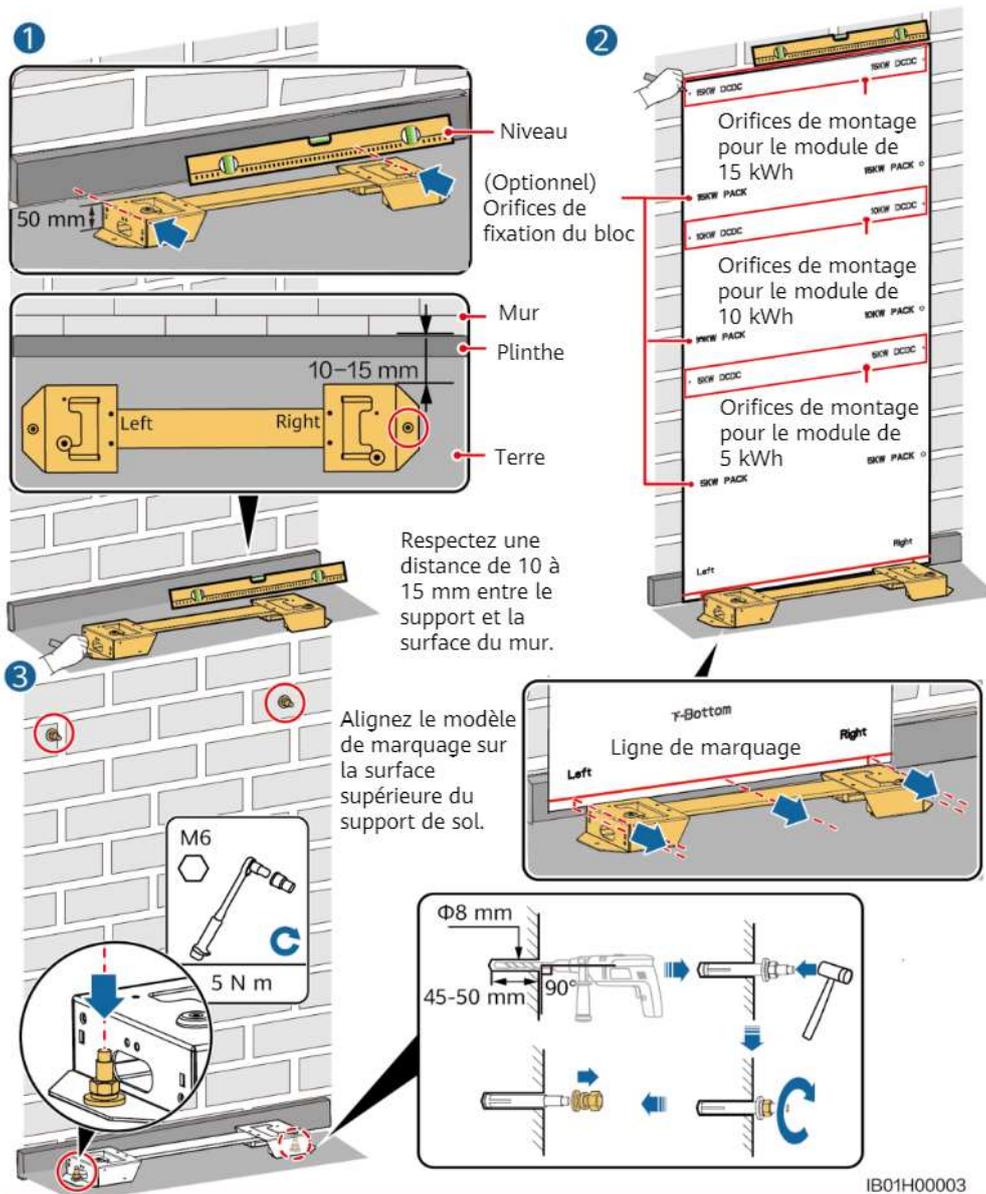

**REMARQUE**


- Les boulons à expansion M6x60 livrés avec la batterie sont utilisés principalement pour les murs et les sols en béton. Si les murs et les sols sont constitués de matériaux autres, assurez-vous que les murs et les sols respectent les exigences en matière de portance ; par ailleurs, le choix des boulons vous incombe (un module d'extension de batterie pèse 50 kg).
- Le module de contrôle de l'alimentation (CC-CC) doit être fixé au mur. Si l'appareil est installé dans une zone sujette aux tremblements de terre ou aux vibrations, vous pouvez marquer les orifices de fixation du module de batterie et percer des trous pour l'installation des boulons à expansion lors de l'étape 2.

## 2.3 Installation des modules d'extension de batterie

1. Installez les modules d'extension de batterie et le module de contrôle de l'alimentation sur le support.



### AVIS

- Les schémas suivants expliquent comment installer les modules d'extension de batterie pour un modèle de 15 kWh.
- La procédure d'installation des modules d'extension de batterie des modèles 5 kWh et 10 kWh est identique. Un seul module d'extension de batterie est installé pour le modèle 5 kWh, tandis que le modèle 10 kWh nécessite l'installation de deux modules d'extension de batterie.

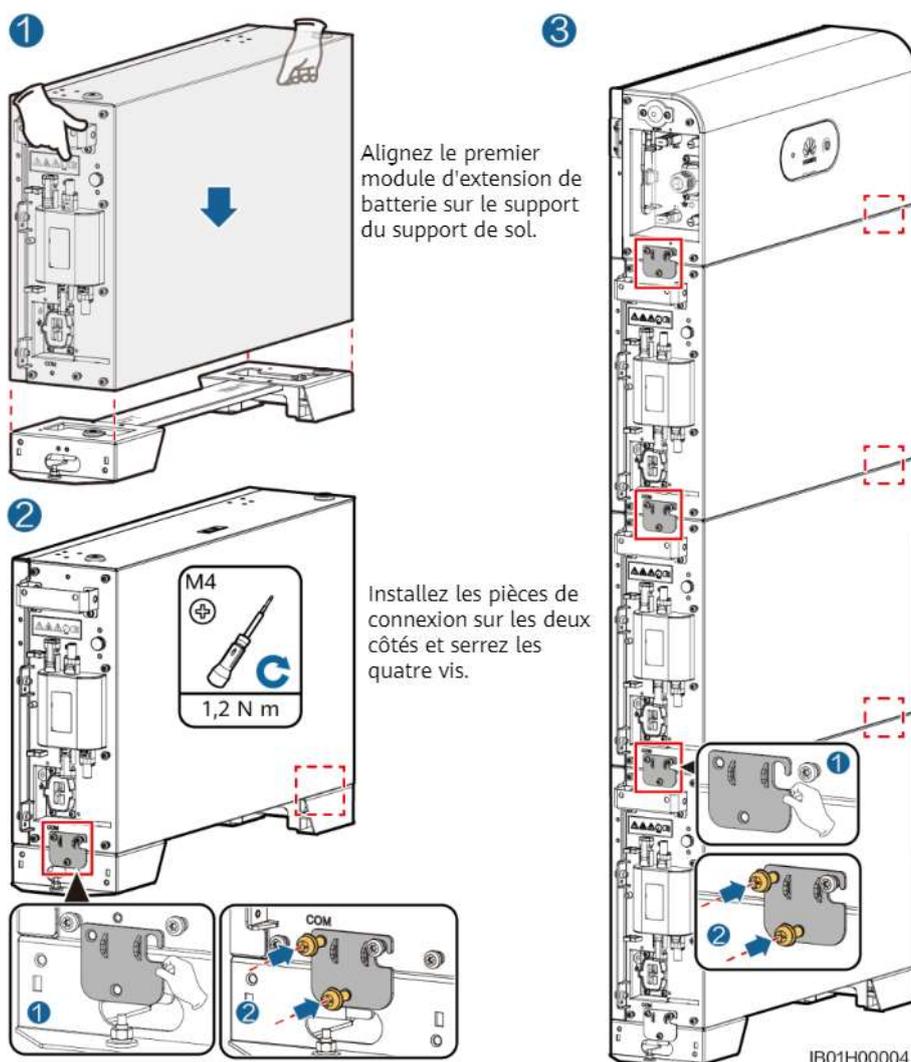


Installez les autres modules de batterie et le module d'alimentation en partant du bas vers le haut. Après avoir installé un module, fixez les pièces de connexion des côtés gauche et droit, puis installez le module suivant.

2. Fixez le module de contrôle de l'alimentation au mur.

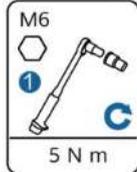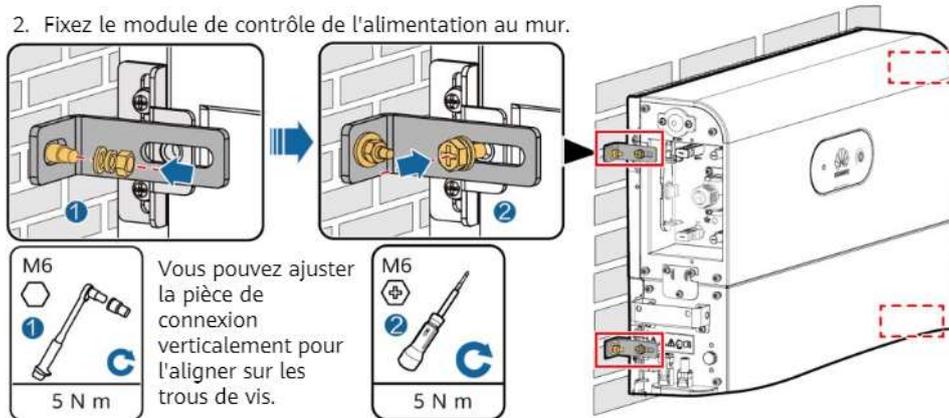

Vous pouvez ajuster la pièce de connexion verticalement pour l'aligner sur les trous de vis.

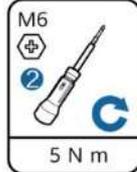


IB01H00005

3. (Optionnel) Fixez correctement les modules d'extension de batterie au mur en vous référant à l'étape 2.

## 2.4 Installation murale

### Dimensions des orifices de montage

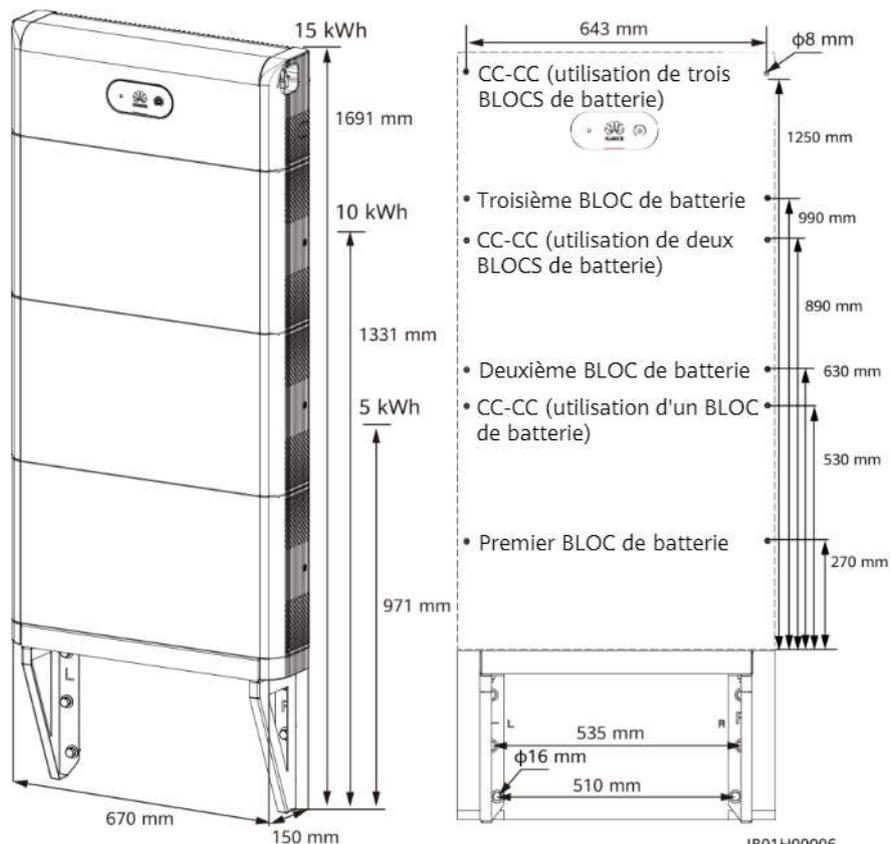


IB01H00006

## Installation du support pour une installation murale

### REMARQUE

Pour les installations au sol, la base mesure 50 mm de hauteur. S'il est impossible de satisfaire les exigences en matière d'étanchéité, la batterie peut être fixée sur un mur. Les kits de montage doivent être achetés séparément. Pour les installations au mur et au sol, vérifiez que la capacité de portance est conforme aux exigences (un module d'extension de batterie pèse 50 kg).

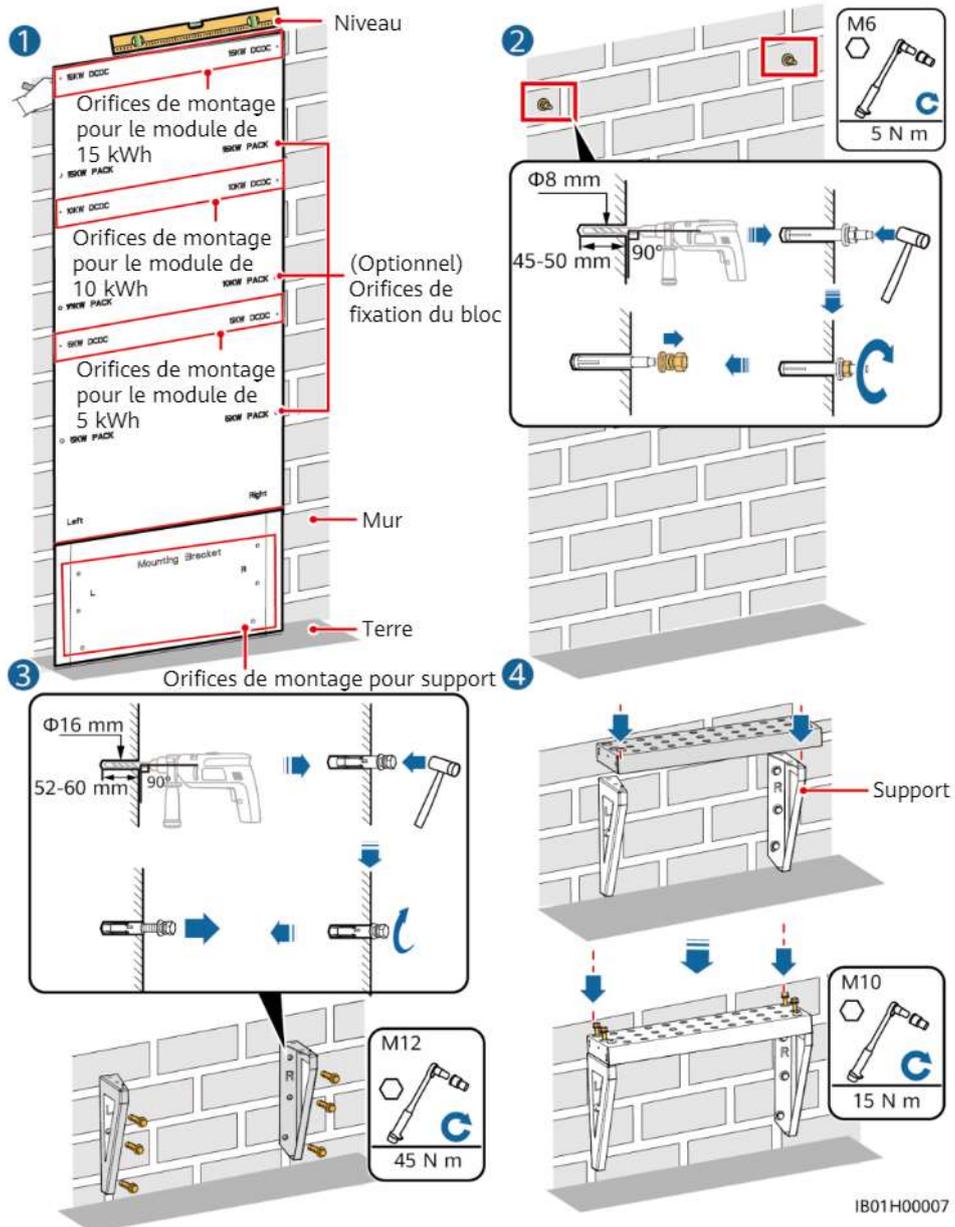


## 3 Connexions électriques internes de la batterie


### AVIS

- Connectez les câbles conformément à la législation et aux réglementations de votre pays.
- Avant de raccorder les câbles, assurez-vous que le commutateur CC sur la batterie et tous les commutateurs connectés à la batterie sont sur OFF. À défaut, la haute tension de la batterie risque de provoquer des chocs électriques.

### 3.1 Installation d'un câble de mise à la terre interne

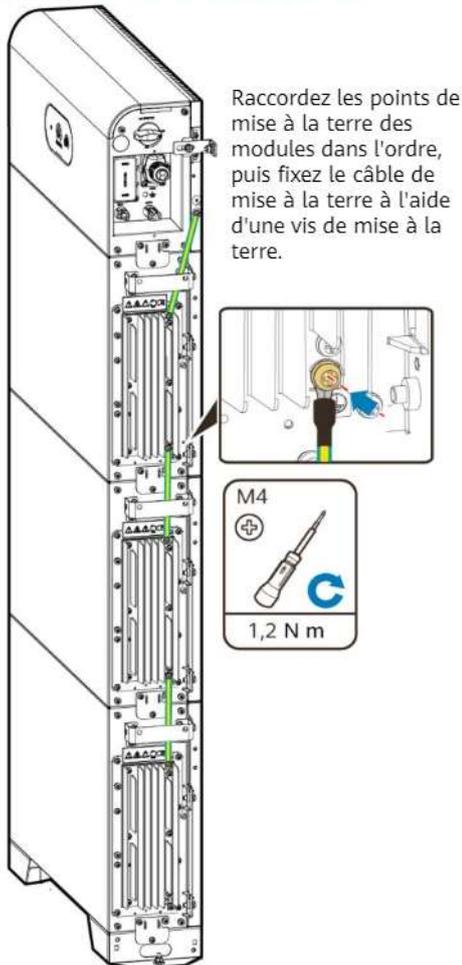


### 3.2 Installation des bornes CC internes

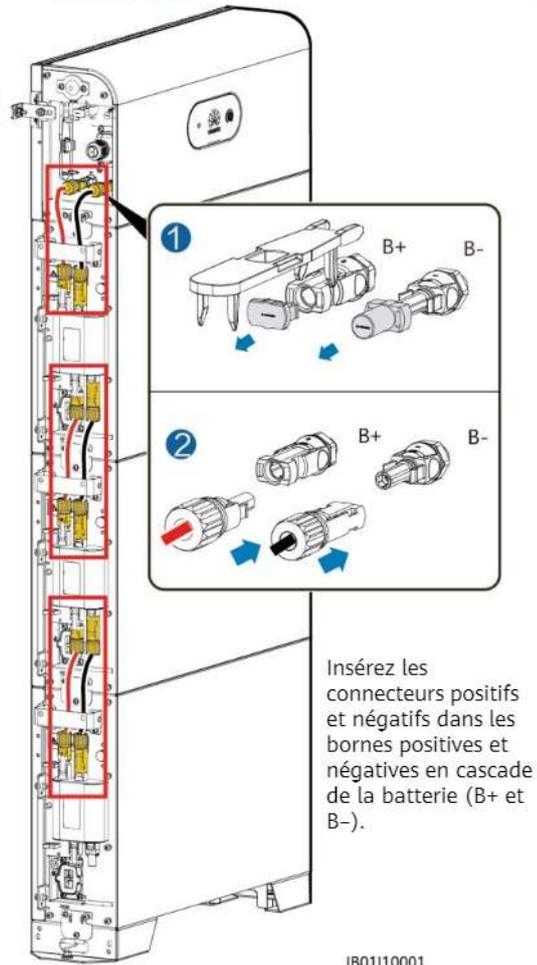

### REMARQUE

- Les câbles électriques internes sont fournis avec la batterie, voir la *Liste de colisage* située à l'intérieur de l'emballage.
- La borne Amphenol est utilisée comme borne CC entre le module de contrôle de l'alimentation et les modules d'extension de la batterie.

### 3.3 Branchement des câbles de signal internes

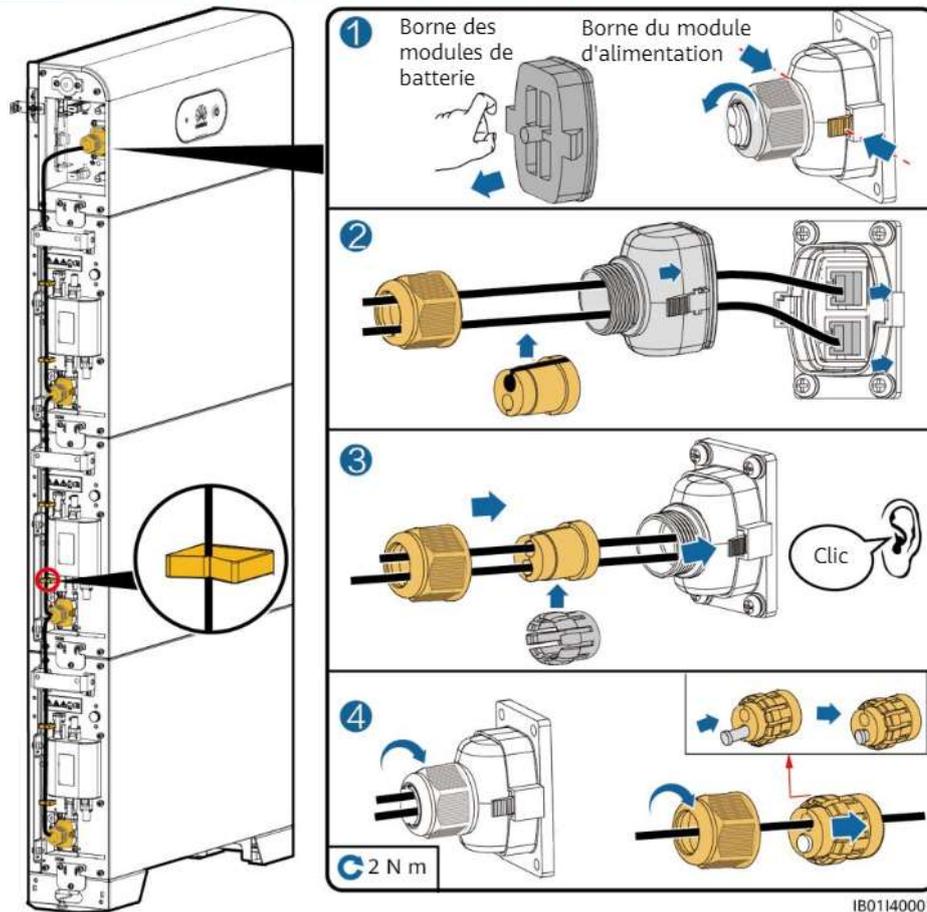

#### AVIS

- Quand un terminal de communication est connecté à un seul câble de réseau, vous devez installer un bouchon en caoutchouc étanche.
- Une fois le boîtier du terminal inséré dans le port COM, secouez-le de gauche à droite et tirez dessus pour vous assurer qu'il est correctement installé, puis serrez l'écrou. Vérifiez que le bouchon en caoutchouc est fermement comprimé. Dans le cas contraire, l'étanchéité serait compromise.

## 4 Connexions électriques externes de la batterie

### 4.1 Préparation des câbles

#### AVIS


Connectez les câbles conformément à la législation et aux réglementations de votre pays.

**AVIS**

- Avant de raccorder les câbles, assurez-vous que le commutateur CC sur la batterie et tous les commutateurs connectés à la batterie sont sur OFF. À défaut, la haute tension de la batterie risque de provoquer des chocs électriques.
- La longueur du câble d'entrée d'alimentation CC et du câble de signal entre la batterie et l'onduleur doit être inférieure ou égale à 10 m.

Préparez les câbles en fonction des besoins sur site.

N°	Câble	Type	Plage de section transversale du conducteur	Diamètre extérieur
1	Câble de mise à la terre	Câble d'extérieur en cuivre à un conducteur	10 mm <sup>2</sup>	-
2	Câble d'alimentation d'entrée CC (onduleur vers batterie et batterie vers batterie)	Câble PV d'extérieur courant normalisé	4 à 6 mm <sup>2</sup>	5,5 à 9 mm
3	Câble de signal (onduleur vers batterie et batterie vers batterie)	Câble à paires torsadées blindé pour l'extérieur (8 conducteurs)	0,20 à 0,35 mm <sup>2</sup>	6,2 à 7 mm

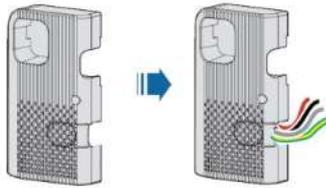**4.2 Sortie des câbles par l'orifice de câble**


IB0110002

**AVIS**

Avant de connecter les câbles externes, passez les câbles par l'orifice de câble afin d'éviter qu'ils ne se déconnectent après l'installation.

**4.3 Installation d'un câble de mise à la terre****REMARQUE**

- Reliez à la terre un point de mise à la terre du module de contrôle de l'alimentation.
- Appliquez du gel de silice ou de la peinture autour de la borne de terre une fois le câble de mise à la terre connecté.

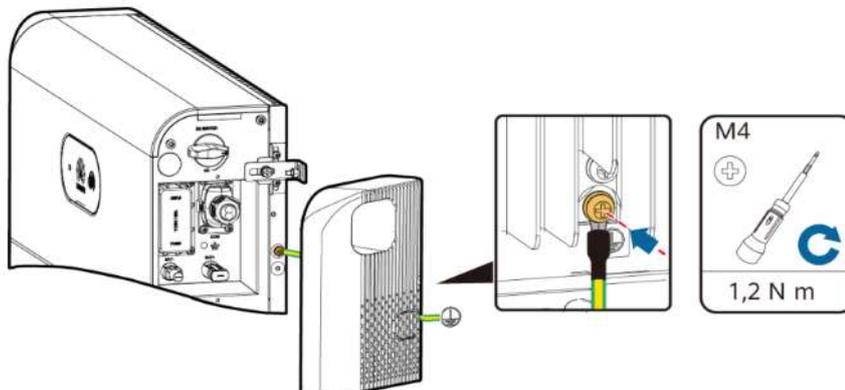


IB01150001

#### 4.4 Installation des câbles d'alimentation d'entrée CC

##### AVIS

1. Il est recommandé de raccorder les bornes de batterie (BAT+ et BAT-) côté commutateur à l'onduleur et de raccorder l'autre côté à la batterie en cascade.
2. Les bornes de la batterie utilisent les bornes métalliques positives et négatives Staubli MC4, ainsi que les connecteurs CC fournis avec l'onduleur solaire. L'utilisation de bornes positives et négatives et de connecteurs CC incompatibles peut causer de graves dommages. Les dommages causés aux appareils ne sont pas couverts par la garantie.

##### Assemblage des connecteurs CC

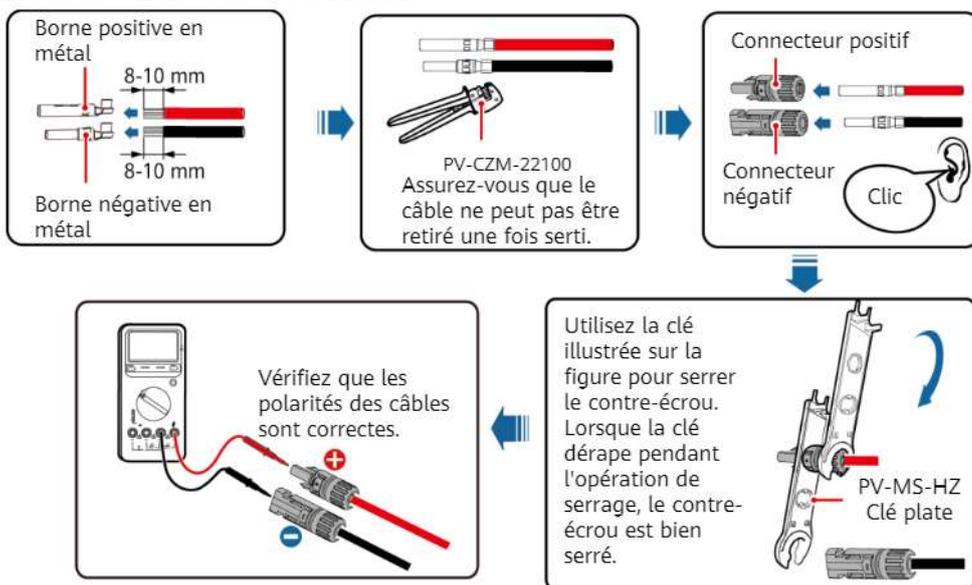


IH07130001

##### Installation des câbles d'alimentation d'entrée CC

##### ⚠ DANGER

Utilisez des outils isolés dédiés pour connecter les câbles. Assurez-vous que les câbles de la batterie sont raccordés aux polarités appropriées. Si les câbles de batterie sont connectés à l'envers, la batterie risque d'être endommagée.

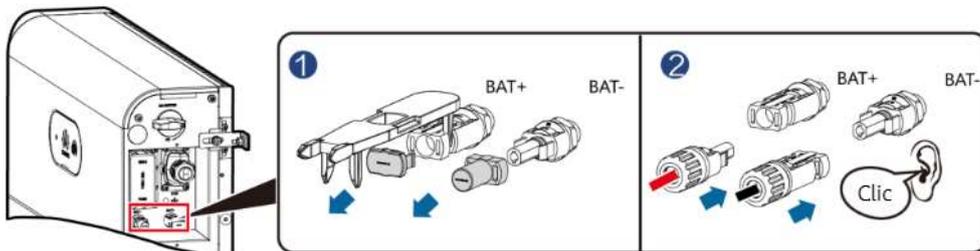

IB01130001


## 4.5 Branchement du câble de signal

### AVIS

- Lorsque vous posez le câble de signal, séparez-le des câbles d'alimentation et tenez-le hors de portée des sources d'interférence fortes pour éviter les interruptions de communication.
- Assurez-vous que la couche de protection du câble se trouve à l'intérieur du connecteur, que les fils conducteurs excédentaires sont coupés de la couche de protection, que le fil conducteur exposé est complètement inséré dans l'orifice du câble et que le câble est correctement connecté.
- Utilisez une fiche pour bloquer l'orifice de câble non utilisé à l'aide du joint en caoutchouc étanche, puis serrez le capuchon de verrouillage.
- Si vous devez connecter plusieurs câbles de signal, assurez-vous que les diamètres extérieurs des câbles de signal sont identiques.

### Définition des broches du port COM

Les définitions de port COM qui se trouvent de chaque côté du module de contrôle de l'alimentation sont identiques. Il est recommandé de connecter le port COM côté commutateur à l'onduleur et de connecter le port COM du côté opposé à la batterie en cascade.

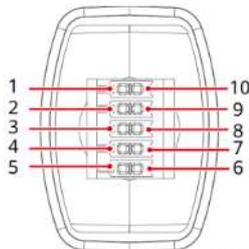


IB01W10007

### REMARQUE

Les bornes de communication du côté de l'onduleur doivent être connectées aux ports RS485+\RS485-, EN+\EN- et PE. Les bornes de communication du côté de l'installation en cascade doivent être connectées aux ports RS485+\RS485-, EN+\EN-, CANH\CANL et PE.


N°	Étiquette	Définition	Description
1	PE	Point de mise à la terre sur la couche de protection	Point de mise à la terre sur la couche de protection
2	Validation-	GND du signal de validation	Raccordement au GND du signal de validation de l'onduleur.
3	Validation+	Signal de validation+	Raccordement au signal de validation de l'onduleur.
4	485A1	RS485A, RS485 à signal différentiel +	Raccordement au port de signal RS485 de l'onduleur.
5	485A2	RS485A, RS485 à signal différentiel +	
6	485B1	RS485B, RS485 à signal différentiel -	Raccordement au port de signal RS485 de l'onduleur.
7	485B2	RS485B, RS485 à signal différentiel -	
8	CANL	Port de bus CAN étendu	Utilisé pour le câble de signal en cascade dans des scénarios de batterie en cascade.
9	CANH	Port de bus CAN étendu	Utilisé pour le câble de signal en cascade dans des scénarios de batterie en cascade.
10	PE	Point de mise à la terre sur la couche de protection	Point de mise à la terre sur la couche de protection

### Raccordement du terminal de communication à l'onduleur

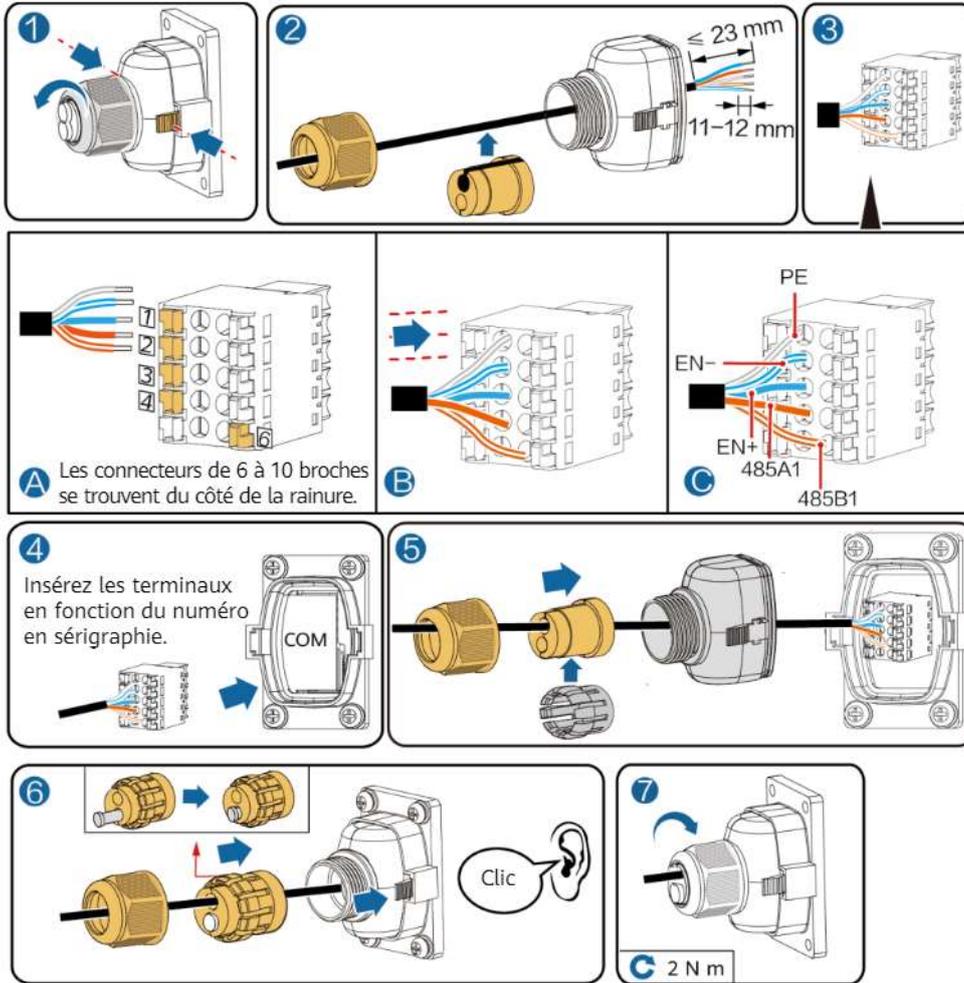

### 4.6 (Optionnel) Connexions de câble dans les scénarios d'installation en cascade

#### Montage en cascade du réseau

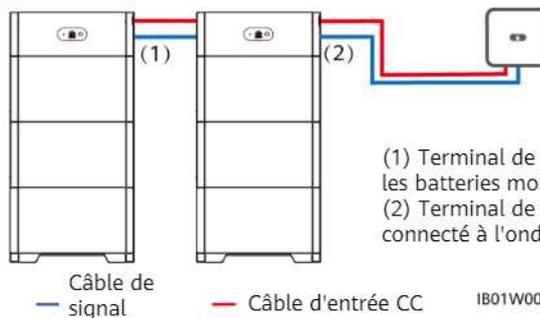


IB01W00009

## Montage en cascade de la connexion d'entrée CC

Préparez les connecteurs CC et connectez les terminaux en cascade de la batterie CC (BAT+ et BAT-) pour les batteries en cascade. Pour plus de détails, consultez la section 4.4 « Installation des câbles d'alimentation d'entrée CC ».

## Raccordement du terminal de communication pour les batteries en cascade

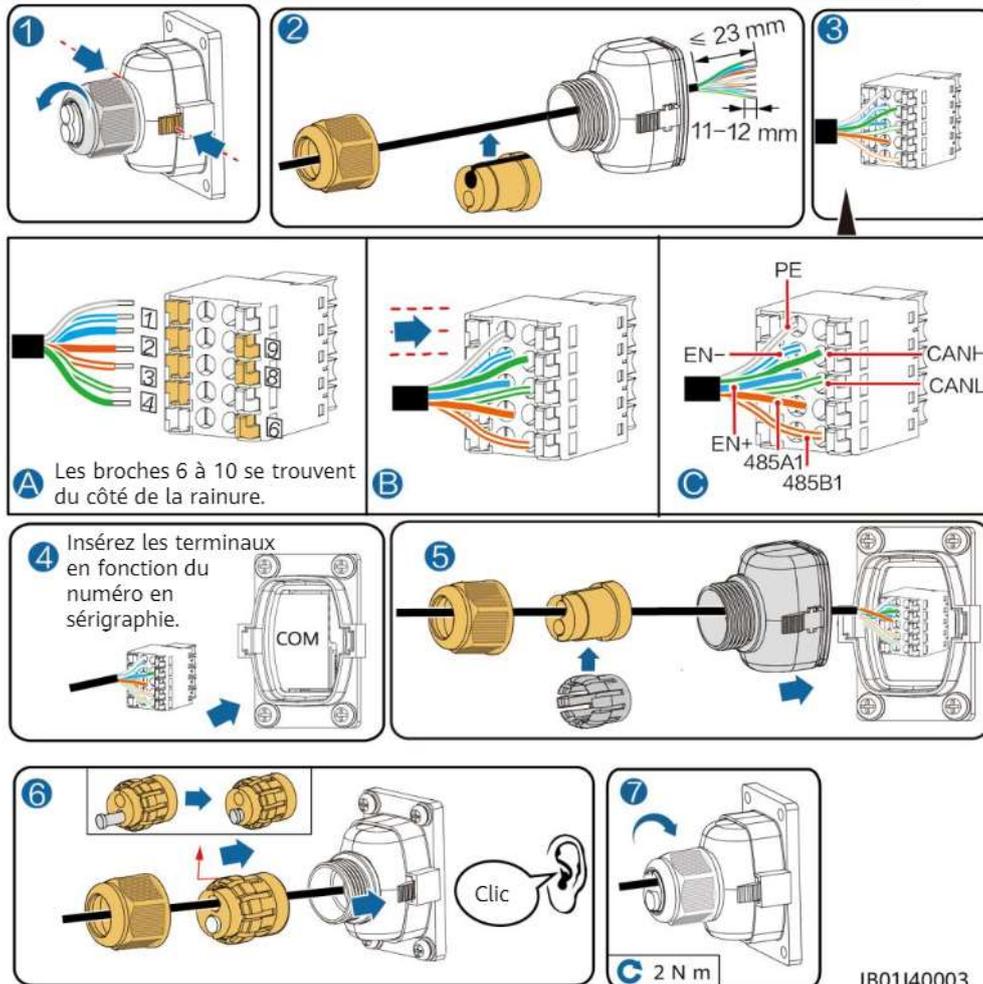


### AVIS


Une fois le boîtier du terminal inséré dans le port COM, secouez-le de gauche à droite et tirez dessus pour vous assurer qu'il est correctement installé, puis serrez l'écrou. Vérifiez que le bouchon en caoutchouc est fermement comprimé. Dans le cas contraire, l'étanchéité serait compromise.

## 4.7 Raccordement des câbles à l'onduleur

SUN2000-(2KTL-6KTL)-L1

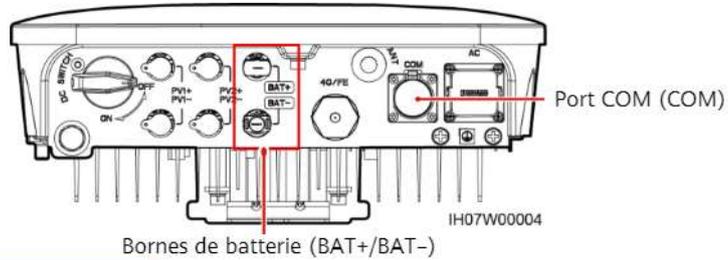


### Définition des broches du port COM

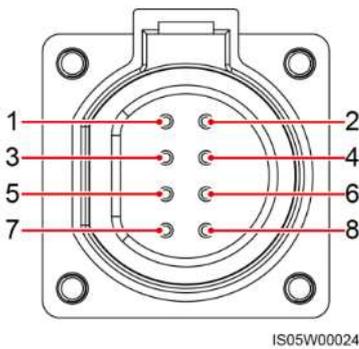


N°	Étiquette	Définition	Description
3	485B2	RS485B, RS485 à signal différentiel -	Permet la connexion aux ports de signal RS485 de la batterie.
4	485A2	RS485A, RS485 à signal différentiel +	
5	GND	GND	Permet la connexion au GND du signal de validation.
6	EN+	Signal de validation +	Permet la connexion au signal de validation de la batterie.

### SUN2000-(3KTL-12KTL)-M1

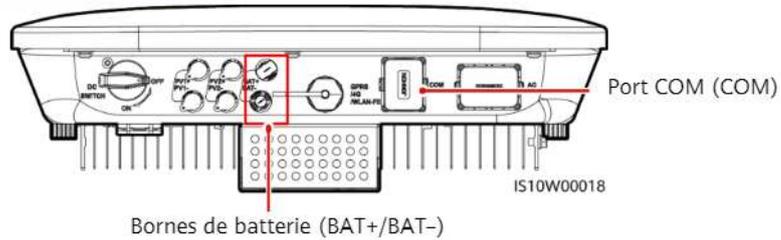

### Définition des broches du port COM

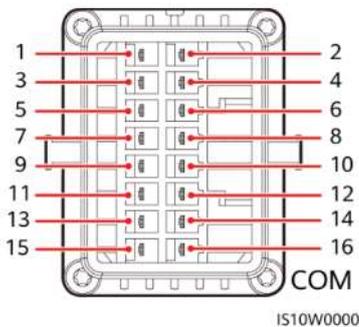


N°	Étiquette	Définition	Description
7	485A2	RS485A, RS485 à signal différentiel +	Permet la connexion aux ports de signal RS485 de la batterie.
9	485B2	RS485B, RS485 à signal différentiel -	
11	EN+	Signal de validation +	Permet la connexion au signal de validation de la batterie.
13	GND	GND	Permet la connexion au GND du signal de validation.

## 5 Vérification de l'installation

### 5.1 Installation du cache

Une fois les connexions électriques effectuées, vérifiez que les câbles sont connectés correctement et de manière sécurisée, installez le cache de protection externe, puis fixez-le à l'aide des vis.

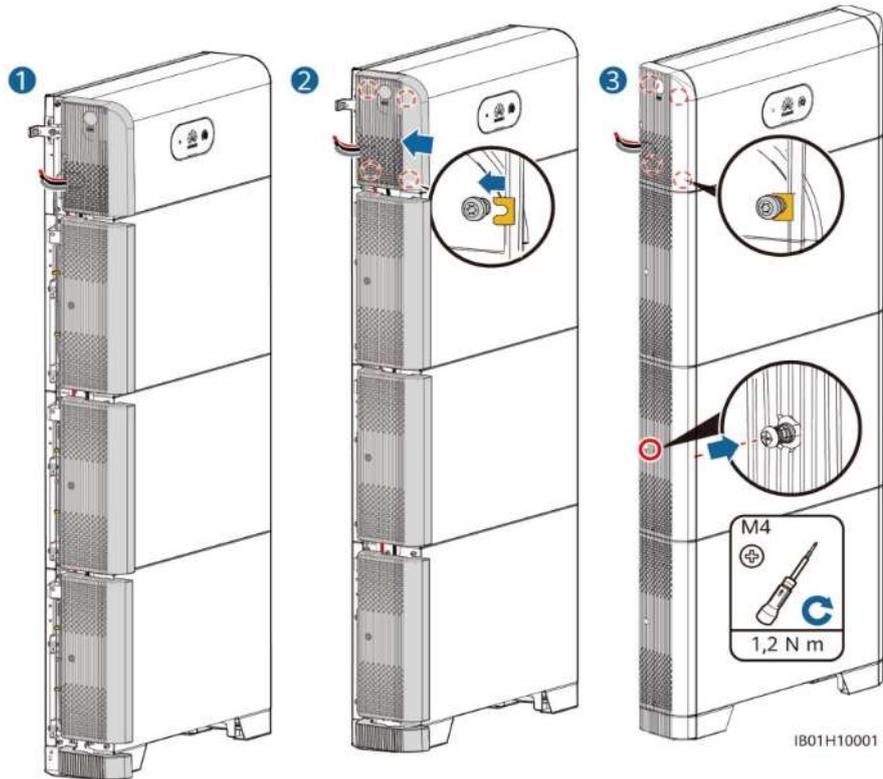

### 5.2 Vérification de l'installation

N°	Critère d'acceptation
1	La batterie est installée correctement et de manière sécurisée.
2	Les câbles sont acheminés correctement et conformément aux exigences du client.
3	Les attaches de câble sont fixées de manière uniforme et sans bavure.
4	Le raccordement du câble de mise à la terre est correct et sûr.
5	Le commutateur de batterie et tous les commutateurs connectés à la batterie sont définis sur la position OFF.
6	Les câbles d'alimentation d'entrée CC et les câbles de signal sont connectés de manière correcte et sécurisée.
7	Les bornes et ports non utilisés sont recouverts par des bouchons étanches.
8	L'espace d'installation est adapté et l'environnement d'installation est propre et bien rangé.

## 6 Mise en service de la mise sous tension

### 6.1 Raccordement de l'alimentation de la batterie

#### AVIS

- Mettez le LUNA2000 sous tension dans les 24 heures suivant le déballage. Il ne doit pas rester hors tension plus de 24 heures lors de la maintenance.
- Après avoir activé le commutateur de la batterie, allumez l'onduleur. Pour en savoir plus sur la mise sous tension de l'onduleur, consultez le guide rapide du modèle d'onduleur correspondant.
- Si aucun module photovoltaïque n'est configuré, appuyez sur le bouton de démarrage noir.

Allumez le commutateur CC situé sur la batterie. Une fois la batterie installée et allumée pour la première fois, la LED en forme d'anneau clignote pendant trois cercles. Observez l'indicateur de batterie pour vérifier son état de fonctionnement.

Type	État (Clignotement lent : allumé pendant 1 seconde, puis éteint pendant 1 seconde. Clignotement rapide : allumé pendant 0,2 seconde, puis éteint pendant 0,2 seconde)		Signification
Indication de fonctionnement			N/A
	Vert fixe	Vert fixe	Mode Fonctionnement
	Vert clignotant lent	Vert clignotant lent	Mode Veille
	Éteint	Éteint	Mode Veille
	Rouge clignotant rapide	N/A	Alarme environnementale du module de contrôle de l'alimentation de la batterie
	N/A	Rouge clignotant rapide	Alarme environnementale du module d'extension de la batterie
	Rouge fixe	N/A	Défaillance du module de contrôle de l'alimentation de la batterie
	N/A	Rouge fixe	Défaillance du module d'extension de la batterie
Indication système de la batterie			N/A
	Vert		Indique le niveau de la batterie. Une barre représente 10 %.
	Rouge fixe		Les trois premières barres indiquent le nombre de modules d'extension de batterie défectueux.

### 6.2 Déploiement de la batterie

Téléchargez et installez la dernière version de l'application FusionSolar en vous référant au guide rapide du modèle de l'onduleur correspondant ou au guide rapide de l'application FusionSolar. Enregistrez un nouveau compte d'installateur et créez une centrale photovoltaïque ou propriétaire (ignorez cette étape si le compte existe déjà). Vous pouvez récupérer le guide rapide de l'application FusionSolar en scannant le QR code.




## (Optionnel) Mise à niveau de l'onduleur et du Smart Dongle

Lorsque l'application se connecte à l'onduleur, un message s'affiche et vous invite à mettre à niveau la version de l'onduleur. Le Smart Dongle V100R001C00SPC117 et les versions ultérieures prennent en charge la batterie LUNA2000. Mais la mise à niveau locale du Smart Dongle n'est pas possible. Vous devez effectuer la mise à niveau via le système de gestion. La procédure de mise à niveau est actualisée dans le guide rapide. Vous pouvez également scanner le QR code situé sur la droite pour récupérer le guide rapide.



## Configuration rapide (Nouveau déploiement)

Connectez-vous à l'application FusionSolar à l'aide du compte d'installateur. Appuyez sur **Réglage rapide** sur l'écran d'accueil pour ajouter la batterie et réglez le mode de fonctionnement de la batterie.

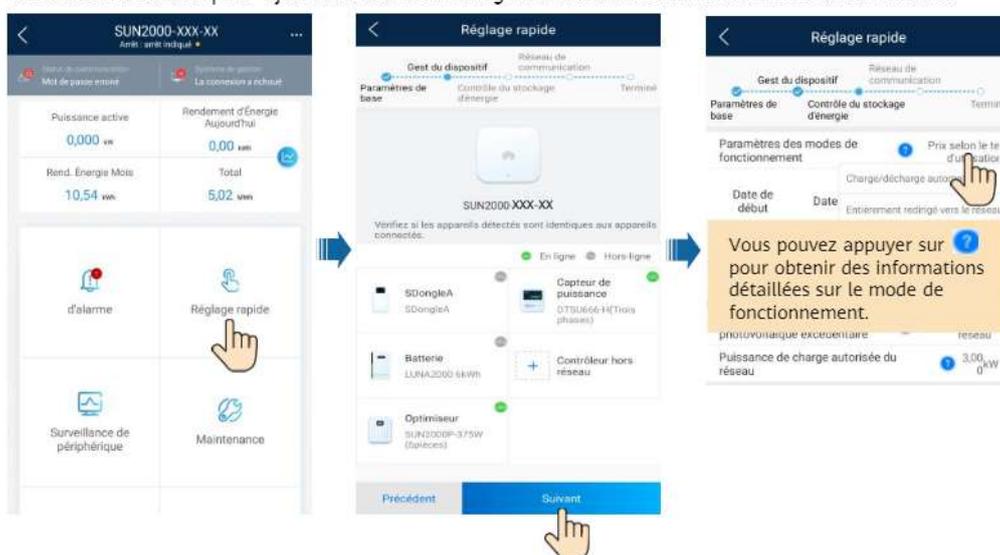

## Ajout d'un appareil (Scénario d'extension de batterie)

Sur l'écran d'accueil, sélectionnez **Maintenance** > **Gestion des appareils secondaires**, sélectionnez le modèle de batterie, puis ajoutez les batteries.



## Définition du Contrôle du stockage d'énergie

Sur l'écran d'accueil, sélectionnez **Réglage de la puissance** > **Contrôle du stockage d'énergie**, puis définissez les paramètres de la batterie ainsi que son mode de fonctionnement.



### 6.3 Vérification de l'état de la batterie

Une fois la batterie ajoutée, appuyez sur **Surveillance de périphérique** sur l'écran d'accueil pour afficher l'état de fonctionnement, le niveau, la puissance ainsi que l'état de charge et de décharge de la batterie.



### 6.4 Maintenance et mise à niveau

#### Mise à niveau de la batterie

Lorsque le réseau est connecté, sur l'écran de connexion de l'application, appuyez sur **...** > **Téléchargement de fichier** dans l'angle supérieur droit. Ensuite, sur l'écran d'accueil, sélectionnez **Maintenance > MÀN périph** pour mettre à niveau la version de la batterie.



#### Stockage et rechargement

Les batteries nécessitent d'être rechargées pour une certaine durée de stockage. Pour en savoir plus, reportez-vous au manuel d'utilisation.

#### Remplacement de fusible

Si vous devez remplacer un fusible, reportez-vous au manuel d'utilisation.

## 7 Déclaration

1. Les informations contenues dans le présent document peuvent être modifiées sans préavis. La préparation de ce document a reçu toute l'attention requise pour assurer l'exactitude de son contenu, mais l'ensemble des déclarations, informations et recommandations qu'il contient ne saurait constituer une quelconque garantie, directe ou indirecte.
2. Avant d'installer l'appareil, lisez attentivement le manuel d'utilisation pour vous familiariser avec les informations et les précautions de sécurité du produit.
3. Seuls les électriciens certifiés sont autorisés à utiliser l'appareil. Les opérateurs doivent porter un équipement de protection individuelle (EPI) adapté.
4. Avant l'installation de l'appareil, vérifiez que le contenu de l'emballage est intact et complet conformément à la liste de colisage. Si vous constatez un dommage ou qu'il manque un composant, contactez votre revendeur.
5. Les dommages subis par l'appareil en raison du non-respect des instructions détaillées dans le présent document ne sont pas couverts par la garantie.
6. Les couleurs des câbles utilisées dans ce document sont uniquement données à titre de référence. Sélectionnez les câbles en fonction des spécifications locales de câblage.

## 8 Coordonnées du service client

Coordonnées du service client			
Région	Pays	E-mail	Hotline
Europe	France	eu_inverter_support@huawei.com	0080033888888
	Allemagne		
	Espagne		
	Italie		
	Royaume-Uni		
	Pays-Bas		
	Autres		
Asie-Pacifique	Australie	eu_inverter_support@huawei.com	1800046639
	Turquie	eu_inverter_support@huawei.com	N/A
	Malaisie	apsupport@huawei.com	0080021686868/ 1800220036
	Thaïlande		(+66) 26542662 (coût d'un appel local)
			1800290055 (appel gratuit en Thaïlande)
	Chine	solarservice@huawei.com	400-822-9999
	Autres	apsupport@huawei.com	0060-3-21686868
Japon	Japon	Japan_ESC@ms.huawei.com	0120258367
Inde	Inde	indiaenterprise_TAC@huawei.com	1800 103 8009
Corée du Sud	Corée du Sud	Japan_ESC@ms.huawei.com	N/A
Amérique du Nord	États-Unis	eu_inverter_support@huawei.com	1-877-948-2934
	Canada	eu_inverter_support@huawei.com	1-855-482-9343
Amérique latine	Mexique	la_inverter_support@huawei.com	018007703456/ 0052-442-4288288
	Argentine		0-8009993456
	Brésil		0-8005953456
	Chili		800201866 (lignes fixes uniquement)
	Autres		0052-442-4288288
Moyen-Orient et Afrique	Égypte	eu_inverter_support@huawei.com	08002229000/ 0020235353900
	Émirats arabes unis		08002229000
	Afrique du Sud		0800222900
	Arabie saoudite		8001161177
	Pakistan		0092512800019
	Maroc		0800009900
	Autres		0020235353900

**Huawei Technologies Co., Ltd.**  
Huawei Industrial Base, Bantian, Longgang  
Shenzhen 518129, République populaire de Chine  
[solar.huawei.com/fr](http://solar.huawei.com/fr)